

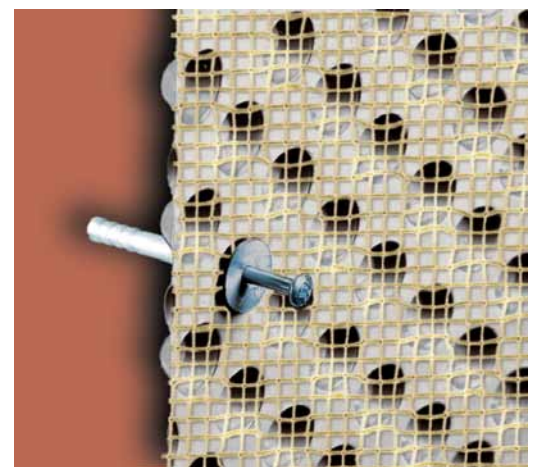


Guttabeta S

Montážní návod

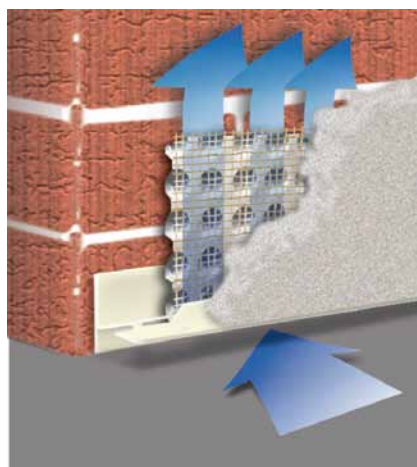

1. Odstraňte vlhkou omítku až na zdivo, vyrovnejte případně prohlubně nahozením vápennou maltou a odstraňte ostré výstupky zdiva.
2. Pripevněte ukončovací odvětrávací lištu S na stěnu co nejbližší u stropu a u podlahy.
3. Pokládejte Guttabetu S rozvíjením role směrem od stropu k podlaze. Zajistěte důkladné natažení fólie, aby se v ploše nezvlnila.
4. Pripevňujte Guttabetu S pevnostními hřeby s kónickou podložkou, případně zatloukacími hmoždinkami ve vzdálenosti max. 30 cm ve vodorovném i svislém směru. Transparentnost fólie usnadňuje montáž.
5. Přesahujte fólii v podélném směru na celou šířku spojovacího okraje, kde je vynechána omítková tkanina. U příčného spoje je nutno tuto mřížku odstranit. Šířka přesahu by měla být cca 15 cm. V přesazích zvyšte počet fixačních bodů.
6. Fólie se nesmí spojovat v rozích místnosti, fólii je nutno umístit tak, aby ke spojení fólií došlo na ploše stěny.
7. Použijte samolepicí pásy ze skelné perlínkové tkaniny na přelepení spojů fólie na stěnách a na veškerá napojení na detaily, kde fólie končí (parapety, dveře, atd.)
8. Natahujte hladítkem omítkovou vrstvu na tloušťku, která je vymezena výškou větracího profilu. Jako omítko by měla být použita pružná sádrová omítko s vhodnou zrnitostí natahovaná ve dvou vrstvách.

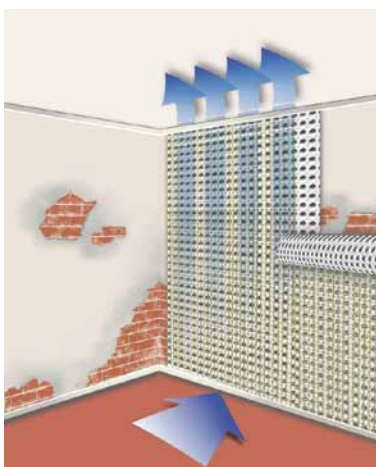

Distributor: **Gutta ČR - Praha spol. s r. o.**
 Na Dlouhém láně 41/08, 160 00 Praha 6
 Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
 Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
 E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
 IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

